

BEDIENUNGSANLEITUNG Version 23/01



Gültig für Artikel: 1345 0300 STEINLE 1345 Digital Messschieber Leichtbauweise 300 mm
Werkstattmessschieber - Schnabel 90 mm - beide Messschnäbel beweglich
.... und alle Zwischengrößen

1345 3000 STEINLE 1345 Digital Messschieber Leichtbauweise 3000 mm
Werkstattmessschieber - Schnabel 150 mm - beide Messschnäbel beweglich

PFLEGEHINWEISE

- Die Anleitung ist vor der Benutzung des Gerätes sorgsam zu lesen, um sicheres Arbeiten zu gewährleisten und um Sachschäden zu vermeiden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um und lassen Sie es nicht fallen.
- Lagern Sie das Gerät trocken und sauber.
- Reinigen Sie vor dem Gebrauch des Digitalmessschiebers die Oberfläche mit einem trockenen und sauberen (oder mit Reinigungs-Öl getränkten) Lappen.
- Die Bauteile des Digitalmessschiebers dürfen keiner Spannung (z. B. durch Markieren mit einem Elektro-Gravierer) ausgesetzt werden, da dadurch der Stromkreis beschädigt werden kann.
- Kontrollieren Sie die Batterie(n) regelmäßig, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser und Staub.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit entzündbaren Flüssigkeiten und/oder explosiven Gasen.
- Bei Beschädigungen (Defekten) das Gerät nicht benutzen.
- Demontieren Sie das Gerät nicht, um Funktionsfehler/Messfehler zu vermeiden. Lassen Sie das Messgerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und mit Originalteilen reparieren, um die Sicherheit und Garantieansprüche des Gerätes zu erhalten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Ablesung: 0,01mm
- Stromversorgung: 1 CR 2032 Lithium Batterie 3,0 Volt
- Verfahrgeschwindigkeit 3,0 m/s (100/s)
- Betriebstemperatur: 0~+40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: <80%
- Aufbewahrungstemperatur: -10°C und +60°C
- Automatische Abschaltfunktion

KURZANLEITUNG FUNKTIONS TASTEN

in/mm: Umschalten zwischen inch/mm Anzeige
(Anzeige umschalten)

ABS/INC im Display angezeigt:

RELATIV MESSUNG

Nullen des Messwertes per ZERO nicht möglich

ABS/ohne INC im Display:

ABSOLUT-MESSUNG

Nullen an jeder Position per ZERO Taste möglich

ZERO: reset auf 0 bei absoluter Messung

OFF/ON: AUS / Einschalten der Elektronik

Preset Funktion:

Bei Betätigung der ZERO Taste reset auf voreingestellten Wert, NICHT auf 0

Preset einstellen:

- Messgerät einschalten
- ZERO gedrückt halten bis SET im Display blinkt
- pre + bzw. pre- drücken um gewünschten Wert einzustellen
- Zum Bestätigen kurz ZERO drücken



BEDIENUNGSANLEITUNG

Version 23/01




FUNKTION

Die Nullstellung kann bei jedem beliebigen Messpunkt erfolgen.

Die Umstellung von Metrisch auf Zoll kann bei jedem beliebigen Messpunkt erfolgen.

ANWENDUNG

1. Trocknen Sie die Oberfläche der Schutzplakette und reinigen Sie die Messflächen (siehe Pflegehinweise).
2. Lösen Sie die Feststellschraube und bewegen Sie den Schieber, um zu prüfen, ob die LCD-Anzeige und alle Tasten ordnungsgemäß funktionieren.
3. Messmethode: Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Messschieber einzuschalten. Drücken Sie anschließend die mm/Inch-Taste, um das gewünschte Einheitensystem zu wählen. Danach bewegen Sie den Schieber, bis sich die beiden äußeren Messflächen leicht berühren, und drücken dann die Null-Taste, um mit der Messung zu beginnen

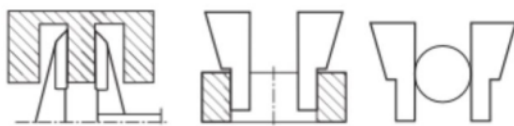

BATTERIEWECHSEL

CR 2032 Lithium Batterie 3,0 Volt • STEINLE Artikelnummer: 89010004

Ein ungewöhnliches Display (blinkende Ziffern oder gar keine Anzeige) ist ein Anzeichen für eine schwache Batterie, die gewechselt werden sollte. Ziehen Sie die Batteriefachabdeckung nach rechts heraus und ersetzen Sie die Batterie durch eine Neue. Falls die im Handel gekaufte Batterie keine zufriedenstellende Funktion gewährleistet (die Batterieleistung kann bei langer Lagerzeit nachlassen oder sich selbst entladen, usw.), kontaktieren Sie bitte umgehend den Anbieter.

Hinweise:

1. Der Pluspol der Batterie muss nach oben zeigen.
2. Bitte stellen Sie den Ausgangsmesspunkt nach dem Batteriewechsel erneut ein.

FEHLERBEHEBUNG

Ereignis	mögliche Ursache	Lösungsansatz
Blinkendes Display	Geringe Stromversorgung	Batteriewechsel
Keine Anzeige	1. Geringe Stromversorgung 2. Kontakte verschmutzt	1. Batteriewechsel 2. Batterie entnehmen und Kontakte reinigen
Display eingefroren	Fehler im elektronischen Kreislauf	Batterie entnehmen und nach ca. 1 Minute wieder einsetzen
Falscher Nullwert	Bedienungsfehler	Schiene auf 0-Position zusammenführen und Reset/Origin-Taste drücken

ENTSORGUNG / KONFORMITÄT

Bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche recycelt werden können.



Wir weisen Sie darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt / Gemeinde nach Sammelstellen für Elektromüll.



Bei Fragen zur EG-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an STEINLE Messtechnik GmbH.



Dieses Produkt ist nach der aktuell gültigen Richtlinie für RoHS gefertigt.